




ATTENTION – WARNING


Les quatre (4) bornes à vis sur les trois contacteurs doivent absolument être resserrées à 40 lb·po avant la mise en service. (40 lb·po au tourne-vis = MAXIMUM)

The four (4) screw terminals on all three contactors must be tightened to 40 lb·in prior to commissioning. 40 lb·in measured at the screwdriver = maximum torque.

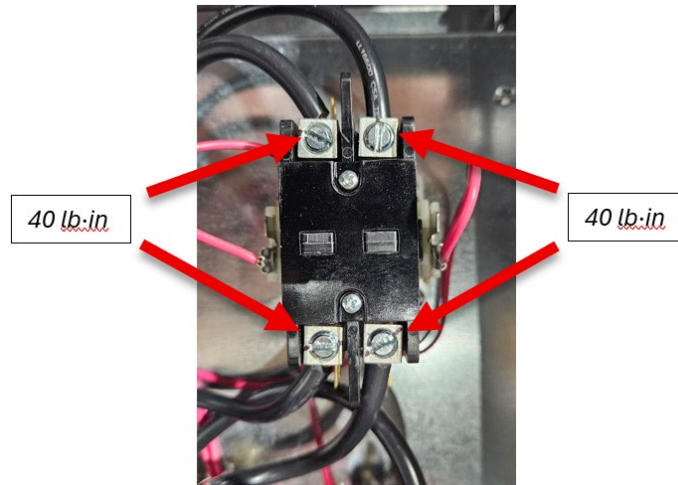

S'ils ne sont pas assez serrés, les connexions peuvent créer une **résistance excessive** ce qui peut entraîner une **surchauffe** pouvant mener à des dommages aux câbles ou aux contacteurs.

If the terminals are not properly tightened, the connections may create **excessive resistance**, which can lead to **overheating** and potentially result in damage to the cables or contactors.

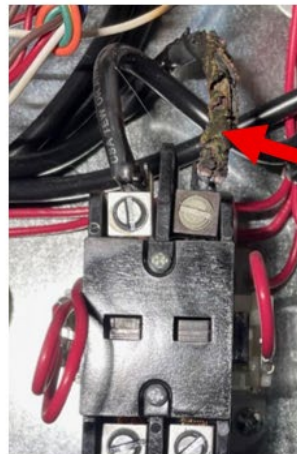

Mauvais serrage

Improper tightening